## 臺灣菸酒股份有限公司 100 年從業評價職位人員甄試試題

## 甄試類別【代碼】:鍋爐技術員【B2504】、機械技術員【B2509】、機械技術員(原住民)【B2510】

專業科目 1:機械材料

①深冷處理

\*請填寫入場通知書編號:

④淬火

④抗拉強度會增加

注意:①作答前須檢查答案卡、入場通知書編號、桌角號碼、應試類別是否相符,如有不同應立即請監試人
員處理,否則不予計分。
②本試卷一張單面共 40 題,每題 2.5 分,限用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答,請選出最適當答案,答
錯不倒扣;未作答者,不予計分。
<b>一                                    </b>

③回火

- ③應考人得自備簡易型電子計算機應試(按鍵不得發出聲響);不得使用財務型或工程用計算機。若應 考人測驗時於桌面上放置或使用不符規定之電子計算機,經勸阻無效,仍執意使用者,該科扣 10 分;計算機並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。
- ④答案卡務必繳回,違反者該科成績以零分計算。
- 【2】1.鑄件在不平衡冷卻下,鑄件易產牛樹狀偏析,請問應採用下列何種熱處理消除樹狀偏析? ②均質化退火
- 【3】2.金屬材料經冷加工後,下列性質的改變,何者敘述錯誤?

①硬度會增加 ②脆性會增加 ③延展性會增加

【3】3.下列何種材料實驗,可以用來推算材料的韌性?

②拉伸試驗 ①硬度試驗 ③衝擊試驗 ④疲勞試驗

【1】4. S20C 之符號,表示此機械構造用碳鋼為:

①含碳量為 0.20% ②硬度為 HRB20 ③抗拉強度為 20 kgf/cm<sup>2</sup> ④衝擊強度為 20 kgf-m

【4】5.下列何種檢驗方法爲破壞檢驗方法?

①磁粉探傷法 ④潛變試驗 ②超音波探傷法 ③液體浸透檢驗

【3】6.若共析鋼連續冷卻變態之臨界冷卻速度為 200°C/sec 及 50°C/sec,則:

①冷卻速度大於 200°C/sec 可得 100%波來鐵 ②冷卻速度大於 200°C/sec 可得 100%變靭鐵 ④冷卻速度小於 50°C/sec 可得 100% 麻田散鐵 ③冷卻速度小於 50°C/sec 可得 100%波來鐵

【4】7. 鋼中所含元素對其性質影響,下列敘述何者錯誤?

①硬度隨碳含量增加而增大 ②矽在鋼中可增進收縮作用

③鋼中有較多的磷,在鍛造後易產生魔線(ghost line)④鋼中含較多的硫,在低溫時易產生冷脆性(cold shortness)

【3】8. SNC836 構造用鋼編號代表:

①含碳約 0.36%之 Cr-Mo 鋼 ②含碳約 0.36%之 Ni-Mo 鋼 ③含碳約 0.36%之 Ni-Cr 鋼 ④含碳約 0.36%之 Mn-Cr 鋼

【2】9. AISI 規格的 310S 鉻鎳系不銹鋼代表已施行下列何種處理?

③深冷處理 ①製程退火處理 ②安定化處理 ④回火處理

【1】10.下列何種鋼的表面硬化方法不會改變鋼表面的化學組成?

①火燄硬化法 ②氮化法 ③滲碳法 ④鉻化法

【3】11. Alcoa 鋁合金性狀(鍊度)命名法中"T6"代表:

①固溶處理後人工時效,而後作常溫加工 ②固溶處理後常溫加工,而後作人工時效

③固溶處理後作人工時效 ④固溶處理後作安定化處理

【1】12.碳鋼於低溫(150°C~200°C)回火後,硬度會降低,延展性及衝擊韌性會增強,此時之組織稱為:

①回火麻田散鐵 ②回火沃斯田鐵 ③回火雪明碳鐵 ④回火波來鐵

【1】13.下列何種高碳工具鋼較適合用來製造銼刀?

① SK1 2 SK4 3 SK6 4 SK7

【2】14.金屬材料在固定應力及長時間作用下,產生的變形行爲稱爲:

①疲勞現象 ②潛變現象 ③ 挫曲現象 ④ 超塑性現象

【3】15.下列何種金屬的單位晶胞在常溫下具有較佳的塑性變形能力?

①簡單立方(SC) ②體心立方(BCC) ③面心立方(FCC) ④六方密排(HCP)

【1】16. HV 硬度表示:

①維克氏硬度 ②洛氏硬度 ③蕭氏硬度 ④勃氏硬度

【3】17.下列何種材料的比強度最大?

①展性鑄鐵 3 Ti-6Al-4V **④黃銅** ② 316L 不銹鋼

【3】18.共析鋼施行連續油中冷卻後,可以得到何種變態組織?

①粗波來鐵 ②中波來鐵 ③細波來鐵 ④ 麻田 散鐵

【2】19.美國鋁業協會及我國 CNS 之鍛造用鋁合金編號,其中 2xxx 代表:

② Al-Cu 合金系 ④ Al-Zn 合金系 ① Al-Mn 合金系 ③ Al-Mg 合金系

【1】20.鍋爐焊接時,有時會產牛焊接裂紋,有關焊接裂紋形成的主要原因,下列敘述何者錯誤?

①母材金屬的碳含量過低時,焊接時易產生焊接裂紋

②焊接材料中的硫或磷含量過高時,產生焊接裂紋的傾向也就越大

③低溫或有風的情況下焊接時,焊縫冷卻速度過快容易產生焊接裂紋

④焊接厚板時,因其結構的剛性大,易產生焊接裂紋

【2】21.下列敘述何者不爲金屬材料的共同特性?

④可與其他金屬原子生成合金 ①具有金屬光澤 ②以共價鍵結牛成 ③爲雷與熱的良導體

【3】22.面心立方晶體結構每單位晶胞具有幾個原子?

② 2 **4** 6 ① 1 3 4

【3】23.一合金若冷卻速率太快,無充分時間使其擴散,致先晶出之部分與後晶出之部分具有濃度差異,此一現象稱 爲何種反應?

① 共析 ②共品 ③偏析 ④ 包析

【1】24.下列何種反應屬於共晶反應?(式中 L 為液體, $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 分別爲固溶體)

 $3 L+\alpha \rightarrow \beta$  $(4) \alpha + \beta \rightarrow \gamma$ ① L $\rightarrow \alpha$ + $\beta$ ②  $\gamma \rightarrow \alpha + \beta$ 

【2】25.在一平衡相圖中,當一合金在升溫過程中開始熔解的溫度稱爲何種曲線?

①液相線 ②固相線 ③共晶線 ④固溶線

【4】26.下列何者不爲塑性變形之特性?

①爲永久變形 ②起於差排之滑動 ③爲不可逆的變形 ④外力釋放時可回復至原尺寸

【1】27. 通常金屬材料之晶粒愈小,強度就:

①俞大 2 俞小 ③恆定不變 ④無法預測

【2】28.材料表面對於局部塑性變形抵抗之能力稱爲:

①強度 ②硬度 ③延性 ④韌性

【2】29.在彈性受力變形節圍內,應力與應變之比值稱為:

④降伏強度 ①彈性限 ②彈性係數 ③回彈性

【1】30.洛氏硬度試驗中,關於洛氏 B 級(HRB)之敘述,下列何者正確?

①壓痕器爲 1/16 英吋鋼珠 ②壓痕器爲鑽石圓錐 ③施加負荷為 60 kg ④施加負荷為 150 kg

【2】31.沃斯田鐵是下列何種晶體結構?

③體心正方 ④面心正方

①體心立方 ②面心立方

【2】32.把鋼加熱到沃斯田鐵溫度範圍並維持一段時間後,於靜止空氣中冷卻到室溫,所得到的組織稱為: ①退火組織 ②正常化組織 ③球化組織 ④回火組織

【1】33.共析鋼加熱到沃斯田鐵溫度範圍後緩慢冷卻,所得之微細層狀肥粒鐵與雪明碳鐵混合組織稱為:

①波來鐵 ②變韌鐵 ③球化鐵 ④麻田散鐵

【2】34.鑄鐵凝固時,若冷卻速度緩慢,其所含碳能以片狀石墨存在於基質中,此種鑄鐵稱為: ①白鑄鐵 ②灰鑄鐵 ③延性鑄鐵 ④展性鑄鐵

【1】35. 恆溫變態曲線圖之縱軸與橫軸分別代表何者?

①溫度與時間 ②溫度與組成 ③ 温度與變態百分率 ④溫度與變態速率

【3】36.下列的各種組織當中,何種硬度值最大?

①肥粒鐵 ②波來鐵 ③麻田散鐵 ④回火麻田散鐵

【3】37.淬火後之鋼再施以回火處理之目的在於增加鋼之何種性質?

①強度 ②硬度 ③韌性 ④ 耐疲勞性

【1】38. 18-8 不銹鋼之缺點在於在 500~900°C 加熱時易發生粒間腐蝕現象。此一現象爲起因於在晶粒界析出下列何 種物質?

①碳化物 ②氮化物 ③硼化物 ④氧化物

[2] 39. 304 或 18-8 不銹鋼中之 18 與 8 分別代表下列哪兩種元素之含量?

② 貉、鎳 3 鉻、鉬 ① 镍、 鉻 ④鎳、鉬

【3】40.結構用 2024 鋁合金之最有效的強化方法爲採用:

②應變硬化 ①固溶強化 ③析出硬化 ④晶粒細化